



## Instructions de mise à jour du microprogramme du LEICA M8

1. Formatez la carte mémoire SD dans le LEICA M8.
2. Mettez l'appareil hors tension et insérez la carte SD dans le lecteur de cartes de votre ordinateur. (Un lecteur est nécessaire pour mettre le microprogramme à jour).
3. Sur le site M8, cliquez sur le lien « MISES À JOUR », téléchargez le fichier de firmware et décompressez le fichier.
4. Enregistrez le fichier m8-1\_xx.upd au niveau supérieur de l'arborescence de dossiers de la carte SD, xx représentant la version actuelle.

Name	Größe	Typ	Geändert am
DCIM		Dateiordner	03.12.2006 17:25
m8-1_xx.upd	4.545 KB	UPD-Datei	17.11.2006 15:40

Illustration : niveau supérieur de l'arborescence de dossiers de la carte SD

5. Retirez correctement la carte SD du lecteur, insérez-la dans l'appareil et fermez le cache de protection. Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur principal.
6. Vous êtes invité à confirmer la mise à jour du microprogramme de l'appareil vers la version 1.xx.
7. Si l'accumulateur n'est pas entièrement chargé, un message d'avertissement correspondant s'affiche.
8. Le processus de mise à jour dure environ 180 s et se termine par une invitation à redémarrer l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal.

Le **microprogramme version 1.092** présente les améliorations techniques suivantes :

- En mode de reproduction, la barre située au-dessus de l'image est noire et affiche désormais la vitesse d'obturation et la valeur ISO de la photo, en plus de son numéro.
- La fonction Clipping est désormais également réglable en mode de révision automatique (sans appuyer sur la touche Info).
- Le rendu des couleurs avec Adobe Camera Raw a été amélioré.
- Lorsque Auto review avec histogramme a été sélectionné dans les paramètres de menu, la mention "Perm./Histogr." est affichée.
- De nombreux processus internes ont été améliorés et des corrections ont été apportées.

**Autres remarques:**

- Lors de la mise à jour de la version 1.09 vers 1.092, l'appareil invite à confirmer la mise à jour vers la version 1.92 (en fait, 1.092). Il ne s'agit pas d'une erreur. Après la mise à jour, la version correcte "1.092" s'affiche dans le menu.
- Les "mises à jour inverses", p. ex. de 1.092 vers 1.09, sont déconseillées car elles peuvent entraîner des défaillances.
- L'adaptation pour l'utilisation de filtres UV/IR n'est pas encore incluse dans le microprogramme 1.092. Vous devrez attendre la future version 1.10, qui devrait être disponible sur le site Web de Leica à partir de la mi-avril 2007.